

Service information: Truckaligner II	Nummer: TAIL – SI16	Sida: 1 (1)
	Datum 2011-02-28	Revision: 1.0



Service information

Truckaligner II.



Beschreibung:

Die Messköpfe JT601/JT611/JT631/JT691A und T691B mit einem klaren Empfängerfenster, können in Werkstätten die HF Fluoreszenzlicht / Leuchtstoffleuchten einsetzen, Probleme bekommen.

Ursache:

Die Frequenz der Lichtimpulse der Werkstatteleuchten entspricht der Signalfrequenz der Laserstrahlen die vom Messkopf ausgesendet werden. Daher führt es zu Schwierigkeiten, die von den Messtafeln reflektierten Strahlen korrekt auszuwerten.

Lösung:

Von März 2011 werden alle Messköpfe mit einem roten Empfängerfenster ausgestattet, die die störenden Impulse der Werkstatteleuchten um ca. 80% reduzieren.

Auch alle nach Schweden für Service-Arbeiten gesendeten Messköpfe werden automatisch mit diesem Empfängerfenster ausgestattet.