

Service information: Truckaligner II	Nummer: TAII – SI9	Sida: 1 (1)
Batterieladung im Handcomputer	Datum 2005-11-15	Revision: 1.0



**Service information**  
***Truckaligner II.***



**Problembeschreibung:**

Der Handcomputer JT602 ist nicht vollständig geladen, obwohl es mehrere Tage im Schlafmodus mit dem Ladegerät verbunden war.

**Ursache:**

Das Problem tritt nur auf, wenn das Gerät im "Schlafmodus" am Ladegerät angeschlossen ist, und mehrere Tage nicht genutzt wurde. Nachdem das Gerät einmalig voll geladen wurde, wird der Ladevorgang im Gerät unterbrochen und wird anschließend nicht wieder aktiviert. Da der Handcomputer in „On-Stellung“ ist und die Funkverbindung zu den Messköpfen aufrecht erhalten wird, liegt jedoch ein Stromverbrauch vor, der bis zur völligen Entladung führen kann.

**Vorgehensweise/Problemlösung:**

Wird das Gerät täglich genutzt, kann im "Schlafmodus" geladen werden. Ist dies nicht der Fall, empfehlen wir die Funkverbindung zu unterbrechen, den Handcomputer mit dem Hauptschalter und auch die Messköpfe auszustellen und den Ladegeräten anzuschließen.